


## Assembly Instruction

### Kabelstecker Cable Connector


#### Kabelvorbereitung Cable Preparation

NL2FC




Da= 4.0 [0.157"] - 10.0 [0.394"]

NL4FC






Da= 5.0 [0.197"] - 11.0 [0.433"]  
... Spannzange weiss; ... white chuck  
Da= 9.5 [0.374"] - 15.0 [0.59"]  
... Spannzange schwarz

NL8FC






Da= 8.0 [0.315"] - 15.0 [0.591"]  
... mit Reduziererring; ... with reducing sleeve  
Da= 15.0 [0.591"] - 20.0 [0.787"]  
... ohne Reduziererring; ... without reducing sleeve

#### Montage Assembling

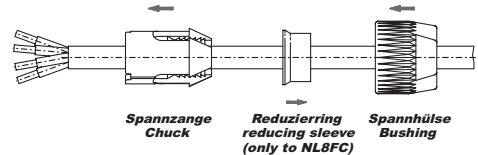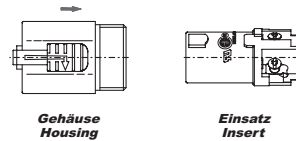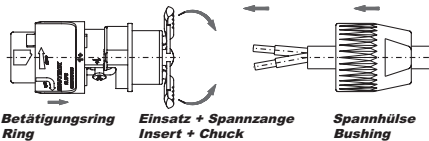

#### Verdrahtung Wiring

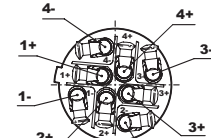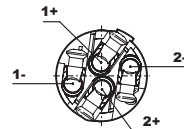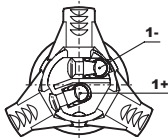


- Spannhülse auf Kabel schieben.  
Put bushing onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.  
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.  
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device with a screw driver Pozidrive #1.
- Betätigungsring in Richtung Spannzange schieben.  
Snap on locking ring into the chuck direction as shown above.
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 17mm fest anschrauben.  
Fasten bushing by means of a fork wrench 11/16".


- Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).  
Put bushing and chuck onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.  
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher (Pozidrive®) befestigen.  
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device by means screw driver (Pozidrive®).
- Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsrippen und Führungsnut beachten!).  
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19mm (NL8FC: SW 27mm) fest anschrauben.  
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4".

#### Bedienung Handling

##### Einsteck-Vorgang Engagement

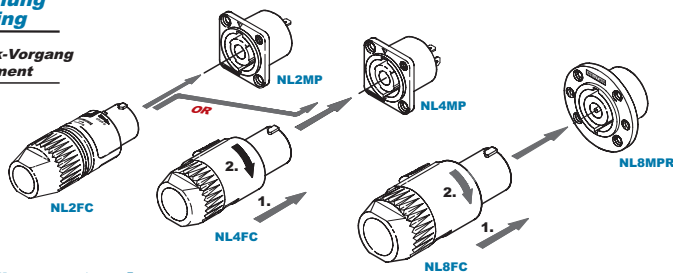

##### Aussteck-Vorgang Separation

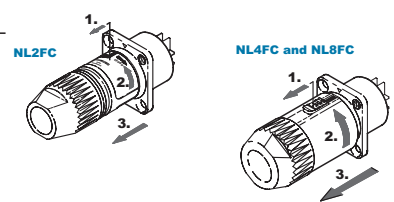


Not for use as mains (A.C.) connectors!


### Gehäusestecker Receptacle

#### Verdrahtung Wiring


NL2MP




NL4MP





NL8MPR

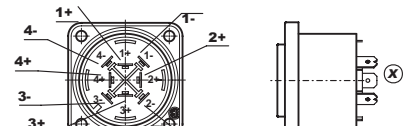

##### Frontplattenausschnitt (Rückseite) Panel Cutout (Rear Side)

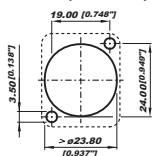

⊗ für Flachsteckhülsen 4.8 mm x 0.5 mm  
for flat quick-connect receptacles 0.187" x 0.020"

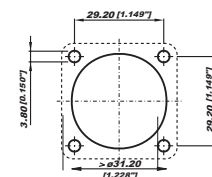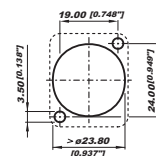

NEUTRIK AG LI T: +423 / 237 24 24 F: +423 / 232 53 93  
NEUTRIK Zürich AG CH T: +41 44 / 736 5010 F: +41 44 / 736 5011  
NEUTRIK USA Inc. USA T: +1 732 / 901 9488 F: +1 732 / 901 9608  
NEUTRIK (UK) Ltd. UK T: +44 1983 / 811 441 F: +44 1983 / 811 439

NEUTRIK Vertriebs GmbH DE/NL/AT T: +49 8131 / 280 890 F: +49 8131 / 280 830  
NEUTRIK France FR T: +33 1 / 4131 6750 F: +33 1 / 4131 0511  
NEUTRIK Tokyo Ltd. JP T: +81 3 / 3663 4733 F: +81 3 / 3663 4796  
NEUTRIK Hong Kong Ltd. HK T: +852 / 2687 6055 F: +852 / 2687 6052

www.neutrik.com



**NEUTRIK**

CONNECTING THE WORLD